

Technische Betriebsdokumentation

Regeleinheit für Rotierende Wärmetauscher MicroMax370





Kontakt:

VentiAir s.r.o.

Adolfovice 512

Bělá pod Pradědem 79001

CZ - Tschechische Republik

IČ: 06935320 DIČ: CZ06935320

E-mail: obchod@ventiair.com; technical@ventiair.com

Tel.: +420 602 500 287

Das Gerät wird nach europäischen Normen EN1886, EN13053 hergestellt

Diese Dokumentation muss immer dem Benutzer übergeben werden! Bei Nichteinhaltung der weiter in der Dokumentation angeführten Bedingungen behält sich VentiAir s.r.o. das Recht vor, die Garantie abzulehnen.

Version 01/2022





















1 INHALT

1	Inhalt	3
2	Installationsanweisung	4
3	Montage	4
4	Sicherheitsanweisung	4
5	Funktionsbeschreibung	5
6	Technische Daten	5
7	Funktionen	6
8	DIP Schalter	7
9	Betriebsanzeigen	7
10	Alarm	7
11	Einstellungen durch Potentiometer	8
12	Drucktaster	9
13	Anschlussschema	9
14	Anschlüsse	9
15	Kontrolle vor dem Einschalten der Regeleinheit	10
16	Inbetriebnahme der Ausrüstung	10
17	EMV Installation	11
18	FMV-Verschraubung	11















2 Installationsanweisung

Warnanzeige Die Regeleinheit darf nur in technisch einwandfreiem Zustand verwendet

werden. Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, sind

umgehend zu beseitigen.

Wartung/Reparatur Die Funktionsweise der Regeleinheit muss regelmäßig kontrolliert werden.

Fehlersuche und Reparatur dürfen ausschließlich von geschultem Personal ausgeführt werden. Die vorschriftsmäßige elektrische Absicherung muss

gewährleistet sein.

Entsorgung/Recycling Beim Austausch von Komponenten oder wenn die Regeleinheit vollständig

auszutauschen ist, sind unten stehende Ratschläge zu befolgen:

Das Ziel sollte stets eine optimale Rückgewinnung von Rohstoffen mit

minimaler Auswirkung auf die Umwelt sein.

Elektrische Komponenten oder elektronischen Schrott niemals in den Abfall werfen, sondern stets in dafür vorgesehenen Sammeldepots entsorgen.

Entsorgung so umweltfreundlich durchführen, wie es Technologie für Umweltschutz und Recycling ermöglicht.

3 MONTAGE



4 SICHERHEITSANWEISUNG

In dieser Beschreibung werden folgende Symbole und Anweisungen verwendet. Diese wichtigen Anweisungen gelten für Personenschutz und technische Sicherheit beim Betrieb.



















_





"Sicherheitsanweisung" steht für Anweisungen, die dazu dienen, eine Verletzungsgefahr zu vermeiden und Schäden an den Geräten vorzubeugen.



Lebensgefahr! Elektrischer Strom an elektrischen Komponenten! Hinweis: Vor dem Entfernen der Abdeckung Hauptstrom ausschalten.

Elektrische Komponenten bei eingeschalteter Stromversorgung nie berühren. Gefahr von elektrischem Schlag, was zu Gesundheitsgefährdung oder tödlichen Verletzungen führen kann. Angeschlossene Klemmen sind auch nach Abschalten des Stroms noch spannungsführend.

5 FUNKTIONSBESCHREIBUNG

- MicroMax370 gehört zu einer Serie von Regeleinheiten, die mit den erforderlichen Zusatzfunktionen dafür angepasst sind, einen rotierenden Wärmetauscher optimal zu steuern. Die Serie umfasst vier Größen: MicroMax, MicroMax180, MicroMax370 und MicroMax750.
 - Alle Regeleinheit treiben einen Dreiphasen-Asynchronmotor mit zugehörigem Getriebe an, wobei die Bezeichnung der Regeleinheit der Motorleistung entspricht. Alle Regeleinheiten haben ein Eingangssignal von 0-10 V.
- MicroMax370 ist für Rotoren bis 3500 mm mit einer Rotordrehzahl von maximal 12 rpm vorgesehen. Falls der Rotortyp eine höhere Rotordrehzahl erfordert, ist der Rotordurchmesser zu verringern.
- Drehzahl und damit Wirkungsgrad des Wärmetauschers werden von der Regeleinheit geregelt, damit sich die Rotordrehzahl proportional zum Eingangssignal von der Regeleinheit verhält.
- MicroMax370 verfügt über einen einstellbaren Schwellenwert von 0-2 V.
- MicroMax370 verfügt über eine einstellbare Boost-Funktion.
- MicroMax370 verfügt über einen Rotationswächter (am Rotor montierter Magnet mit zugehörigem Magnetgeber) und eine integrierte Reiningungsfunktion.
 Die Funktionen sind über DIP-Schalter abstellbar.
- MicroMax370 startet nach einem Stromausfall automatisch und setzt beim Neustart alle Alarme zurück.
- Unter Last sollten Motor und Regeleinheit nicht getrennt werden.



6 Technische Daten

Anschlussspannung 1x230-240 V +/-15 %

Antriebsleistung max. 650 W
Eingangsstrom max. 2,8 A
Eingangssicherung max. 10 A
Ausgangsspannung *) 3x0-230 V
Ausfrequenz 5-100 Hz
Min. Frequenz (Fest) 5 Hz
Max. Frequenz 40-100 Hz

Motorleistung, max. 370 W





















Motorstrom 1,9 A Überlast 2 min/30 min 3,5 A

Interne Sicherung **) 4 AT
Beschleunigungszeit (Fest) 30 s
Retardationszeit (Fest) 30 s
Umgebungstemperatur, -25 - +45 OC


nicht kondensierend


Schutzart IP54

Gewicht 1,1 kg Abmessungen, HxBxT 198-165-60 mm

- *) Ein exakter Wert kann mit einem digitalen Messgerät nicht erreicht werden.
- **) Die Sicherung schützt Motor und Elektronik gleichermaßen.

7 FUNKTIONEN

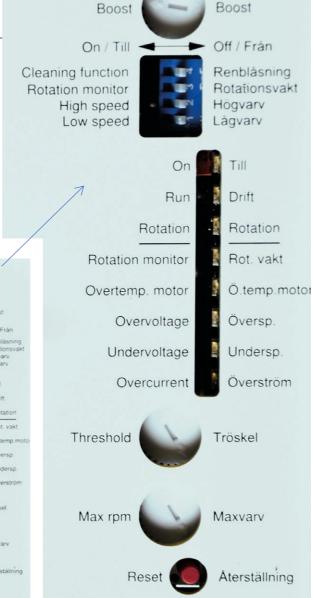

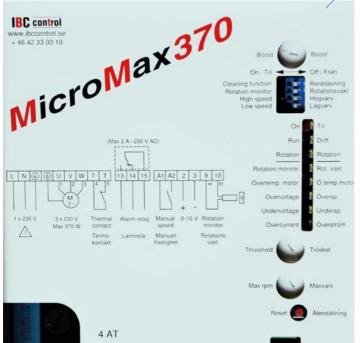





















8 DIP SCHALTER

Cleaning function Reiningungsfunktion eingeschaltet in Stellung ON (EIN).

(Druckluftreinigung) Steht der Rotor 30 min lang still, wird die Reiningungsfunktion

Steht der Rotor 30 min lang still, wird die Reiningungsfunktion aktiviert und der Rotor dreht sich 10 s lang mit Mindestdrehzahl.

Rotation monitor Rotation (Rotationswächter)

Rotationswächter eingeschaltet in Stellung ON (EIN).

High speed *)
(Höchstdrehzahl)

Der Rotor dreht sich mit eingestellter max. rpm, wenn der Schalter

auf ON (EIN) steht.

Nach dem Testbetrieb ist sicherzustellen, dass der DIP-Schalter in der

Stellung OFF (AUS) steht.

Low speed *)
(Mindestdrehzahl)

Der Rotor dreht sich mit fest eingestellter min. rpm, wenn der

Schalter auf ON (EIN) steht.

Nach dem Testbetrieb ist sicherzustellen, dass der DIP-Schalter in der

Stellung OFF (AUS) steht.

9 BETRIEBSANZEIGEN

On/alarm ON (EIN) leuchtet durchgehend.

(Ein/Alarm) Blinkt, wenn die Regeleinheit ausgelöst hat.

Run Leuchtet, wenn der Motor rotieren soll, d.h., wenn das **(Betrieb)** Eingangssignal den Schwellenwert überschreitet.

Rotation Blinkt unabhängig von der Einstellung des DIP-Schalters "Rotation

monitor" ("Rotationswächter"), wenn der Magnet den Magnetgeber

passiert.

Blinkt auch, wenn das Eingangssignal unter dem Schwellenwert liegt.

10 ALARM

Alle Alarme müssen bestätigt werden.

Rotation monitor (Rotationswächter)

Aktiviert einen Alarm und löst aus, wenn nicht alle 5 min ein Impuls

erfasst wird.

Wahrscheinliche Fehlerursache bei - Magnet falsch ausgerichtet

Installation

Magnetgeber falsch angeschlossen, siehe "Anschlüsse" Seite 10Zu großer Abstand zwischen Magnetgeber und Magnet, max. 15mm

Wahrscheinliche Fehlerursache bei Betrieb RiemendefektRiemen rutscht



















^{*)} Manueller Betrieb (bei Test)



- Rotor blockiert

- Magnetgeber oder Magnet nicht intakt

Overtemperature motor (Motortemperatur zu hoch)

Aktiviert einen Alarm und löst aus, wenn die Wicklungstemperatur

Im Motor zu hoch ist.

Der Thermokontakt im Motor kehrt in seine Normalstellung zurück,

wenn die Temperatur sinkt.

Wahrscheinliche Fehlerursache Siehe "Überstrom" auf Seite 8.

Overvoltage Aktiviert einen Alarm und löst aus, wenn die Anschlussspannung

(Überspannung) länger als 4-5 s über 276 V liegt.

Undervoltage Aktiviert einen Alarm und löst aus, wenn die Anschlussspannung

(Unterspannung) länger als 4-5 s unter 195 V liegt.

Short circuit / overcurrent Aktiviert einen Alarm und löst aus bei einem Kurzschluss Phase-

(Kurzschluss/Überstrom) Phase oder Phase-Erde sowie bei Überstrom.

Kurzschluss Phase-Phase, alternativ Phase-Erde

(Erdungsfehler) - MicroMax370 löst direkt aus.

Wahrscheinliche Fehlerursache - Wicklungsfehler im Motor

Motorwiderstand messen, muss an allen Phasen gleich sein.

- Kurzschluss zwischen Kabelphasen- Erdungsfehler im Motor oder Kabel

Überstrom - MicroMax370 begrenzt den Strom auf 4 A und löst

anschließend nach 4-5 s aus.

Wahrscheinliche Fehlerursache - Motor ist im Verhältnis zum Rotordurchmesser zu schwach

- Rotor läuft schwerfällig

- Motor ist defekt, z.B. Lagerdefekt

Strom messen.

HINWEIS! Exakte Spannungs- und Stromwerte lassen sich nur mit einem Dreheiseninstrument ermitteln..

11 EINSTELLUNGEN DURCH POTENTIOMETER

Boost Verstärkung des Drehmoments bei niedriger Drehzahl.

Bei Lieferung eingestellt.

Kann bei Bedarf erhöht werden, führt aber dazu, dass der Motor wärmer

wird.

Threshold Die Regeleinheit startet, wenn das Eingangssignal den Schwellenwert

(Schwellenwert) überschreitet, der auf 0-2 V.

Max rpm Potentiometer zum Einstellen der max. rpm.

Regelung im Bereich 40-100 Hz.

Werkseinstellung: 50 Hz.



















12 DRUCKTASTER


Reset Rückstelltaster zum Zurückstellen der Regeleinheit.

(Rückstellung) Die Regeleinheit wird auch bei einem Stromausfall zurückgestellt.

In beiden Fällen werden alle Alarme zurückgesetzt. Nach Stromausfall erfolgt automatisch ein Wiederanlauf.



13 ANSCHLUSSSCHEMA

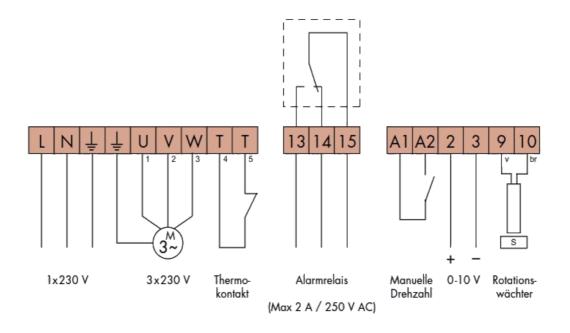

14 ANSCHLÜSSE



Die Spannung muss vor Arbeiten an der Ausrüstung ausgeschaltet werden. Empfohlenes Anzugsmoment an den Klemmen: 0,5 Nm, max. Anzugsmoment 0,8 Nm.

Anschlussspannung 1x230-240 V +/-15 %, 50/60 Hz.

(L-N-PE) HINWEIS! Die Schutzerdung muss immer angeschlossen sein.

Motor Dreiphasen-Asynchronmotor angeschlossen für 3 x 230 V (D-Schaltung). (U-V-W) Max. 370 W. Die Rotationsrichtung wird durch Vertauschen von zwei der

Phasen geändert.

Thermal contact Als Übertemperaturschutz sollte der Thermokontakt im Motor verwendet (Thermokontakt) werden. Muss überbrückt werden, wenn der Thermokontakt nicht

(T-T) angeschlossen wird.

Alarm relay Schließt zwischen 14-15 bei Alarm oder Stromausfall. (Alermrelais) Max 2 A resistive Last / 250 V AC.

(Alermrelais) Max 2 A resistive Last / 250 \ (13-14-15)



















9





Input signal 0-10 V.

Plus anschließen an Klemme 2, minus an Klemme 3. (Eingangssignal)

(2-3)

Rotation monitor Weißes Kabel anschließen an Klemme 9, minus an Klemme 10.

(Rotationswächter) Magnet mit der Südseite (S) zum Geber montieren.

(9-10)Abstand max. 15 mm.


Manual speed

Erzeugt unabhängig von der Eingangssignalwert beim Schließen die

(Manuelle Drehzahl) eingestellte Höchstdrehzahl.

(A1-A2)

15 KONTROLLE VOR DEM EINSCHALTEN DER REGELEINHEIT

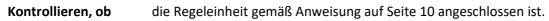

Anschlussspannung 230-240 V +/-15%, 50/60 Hz.

Kontrollieren, ob der Motor für 3 x 230 V angeschlossen ist. Wenn sich zwischen Motor

und Regeleinheit ein Leistungsschalter befindet, ist der Thermokontakt

über den Hilfskontakt im Leistungsschalter zu verbinden.

Kontrollieren, ob das Eingangssignal 0-10 V beträgt.

Kontrollieren, ob der DIP-Schalter für Reiningungsfunktion und Rotationswächter in der

Stellung ON (EIN) steht.

16 Inbetriebnahme der Ausrüstung



Diese Reihenfolge einhalten.

Kontrollieren, ob der Motor sich in der richtigen Richtung im Verhältnis zur Drehrichtung

des Rotors dreht. Bei Fehler zwei Phasen vom Motor vertauschen.

DIP-Schalter für "High speed" ("Höchstdrehzahl") in Stellung ON (EIN) Einstellung der max. rpm

bringen. "Max. rpm" so einstellen, dass der Rotor sich mit 10-12 rpm

dreht (oder gemäß Anweisung des Rotorherstellers).

Nach dem Testbetrieb wird der DIP-Schalter in die Stellung OFF (AUS)

gebracht.

Kontrolle der min. rpm

DIP-Schalter für "Low speed" ("Mindestdrehzahl") in Stellung ON (EIN)

bringen. Kontrollieren, ob der Rotor anfährt.

Min. rpm ist fest eingestellt.

Nach dem Testbetrieb wird der DIP-Schalter in die Stellung OFF (AUS)

gebracht.

Kontrolle der Strom ausschalten.

Druckluftreinigung Sicherstellen, dass der DIP-Schalter "Cleaning function"

("Druckluftreinigung") in der Stellung ON (EIN) steht und das

Eingangssignal abgeschaltet ist.

Nach dem Einschalten dreht sich der Rotor 10 s lang mit min. rpm.

Kontrolle des

Die gelbe LED "Rotation" ("Rotation") muss blinken, wenn der Magnet Rotationswächters unabhängig von der Stellung des DIP-Schalters den Magnetgeber passiert.






















Zum Abschluss


die Regeleinheit den Rotor auf max. und min. rpm steuern lassen und kontrollieren, ob die Rotordrehzahl stimmt.

17 EMV INSTALLATION

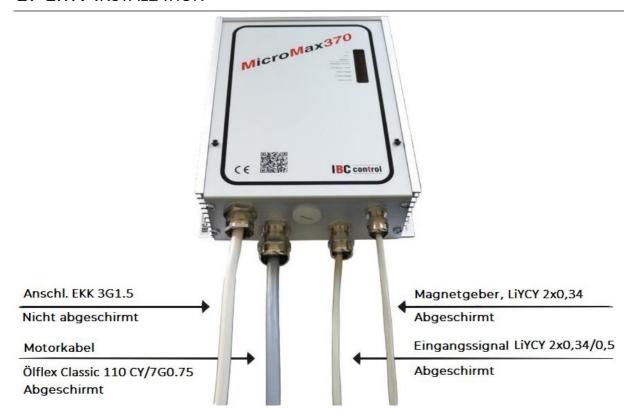

EMV-Verschraubung ist für abgeschirmtes Kabel zu verwenden. Es sind die o.g. oder gleichwertige Kabel zu verwenden, um die EMV-Richtlinie zu erfüllen.

18 EMV-VERSCHRAUBUNG

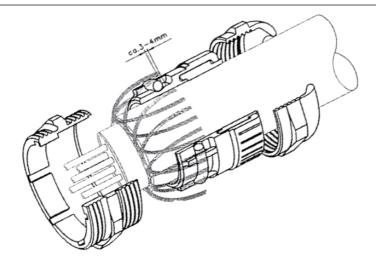

HINWEIS!

Bei Anschluss der Abschirmung an die EMV-Verschraubung muss der Anschluss wie oben aufgeführt stattfinden.

















